前 言

"金属工艺学"是高等工科院校机械类、近机类各专业的一门重要的技术基础课程,是联系基础课、专业课和实践教学的纽带,"金属工艺学"是学生进入专业领域学习的"先导"课程,内容涉及机器制造的主要环节:毛坯生产(包括铸造、压力加工以及焊接等)和零件加工,为机械类专业建立机器制造相关知识与技能的基础平台。

本书是根据高等学校机械类"3+4"贯通培养"金属工艺学"课程教学大纲的要求,按照近几年来全国高等学校教学改革的有关精神,结合编者多年教学实践并参照国内外有关资料和书籍编写而成的。全书突出体现了以下特点。

- (1)紧密结合教学大纲,在内容上注重加强基础,突出能力的培养,做到系统性强、内容少而精。
- (2) 机械制造理论与实践相结合,以毛坯/零件主要成形方法的基本原理和工艺特点为主线,全面讲述材料成形方法的基本原理(热加工:铸造、压力加工、焊接;冷加工:切削加工)和工艺特点,以及典型表面加工分析、切削加工工艺基础、零件结构工艺性等内容。能综合运用已学过的知识进行材料成形方法和加工方法的选择,既有传统机械制造的基础知识,又有新技术、新工艺在机械制造领域的应用和发展,特色明显。
- (3)为适应机械制造学科的进步和发展形势需要,各章内容贯穿了制造系统的思想,同时考虑到扩大知识面,适当加入了快速模具和快速铸造先进制造技术等反映国内外新成果、新技术的内容。
 - (4) 全书采用最新国家标准及法定计量单位。
- (5)为方便学生自学和进一步理解课程的主要内容,在第 2~5 章后均编入了一定数量的 习题与思考题,做到理论联系实际,学以致用。

本书由青岛理工大学李长河、杨建军任主编;青岛理工大学刘琨明、杨发展,青岛滨海学院董兰,内蒙古民族大学贾东洲任副主编。本书第1章由李长河编写,第2章由刘琨明编写,第3章由杨建军编写,第4章由杨发展、董兰编写,第5章由李长河、贾东洲编写。全书由李长河统稿和定稿。

本书承蒙中国石油大学(华东)刘永红教授主审。刘永红教授提出了许多宝贵的建议,在此表示衷心的感谢。

在本书编写过程中得到了许多专家、同仁的大力支持和帮助,参考了许多教授、专家的 有关文献,在此也一并向他们表示衷心的感谢。

本书的出版得到山东省教育厅、青岛理工大学和科学出版社的大力支持,在此表示衷心感谢!

由于编者的水平和时间有限,书中难免存在疏漏之处,恳请广大读者批评指正。

目 录

第1章	绪论 ·····	1
1.1	本课程的研究内容	1
1.2	制造技术的发展及对国民经济的贡献	3
	1.2.1 制造的相关概念	3
	1.2.2 制造业发展的历程	5
	1.2.3 制造业对国民经济发展的贡献	
1.3	制造业的变革及挑战	
	1.3.1 制造业的变革	
	1.3.2 制造业面临的挑战	
1.4	制造技术给制造业带来的变革	
1.5	金属工艺技术的发展趋势	
1.6	本课程学习的方法和要求	12
第2章	铸造	14
2.1	铸造工艺基础	15
	2.1.1 液态合金的充型	15
	2.1.2 铸件的凝固与收缩 ······	17
	2.1.3 铸造内应力	20
	2.1.4 铸件的变形和裂纹	21
	2.1.5 铸件的缩孔和缩松 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.2	合金铸件的生产工艺	
	2.2.1 铸铁件生产	
	2.2.2 铸钢件生产 ·····	
	2.2.3 铜、铝合金铸件生产	
2.3	砂型铸造	
	2.3.1 造型方法的选择 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.3.2 浇注位置和分型面的选择 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.3.3 工艺参数的选择 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.3.4 浇注系统和冒口	
	2.3.5 铸造工艺图	
	2.3.6 综合分析举例	
2.4	2.3.7 铸件的落砂、清理和缺陷分析	
2.4	近净成形精密铸造	
	2.4.1 熔模铸造	46

		2.4.2	金属型铸造 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
		2.4.3	压力铸造 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
		2.4.4	低压铸造 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
		2.4.5	离心铸造 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
		2.4.6	其他特种铸造方法 · · · · · · · 5	0
	2.5	砂型铅	铸件的结构设计	;3
		2.5.1	铸件结构与铸造工艺的关系 · · · · · · 5	;3
		2.5.2	铸件结构与合金铸造性能的关系 · · · · · · 5	54
	2.6	常用領	铸造方法的比较	6
	习题	与思想	 	57
第 3	音	压力力	加工	(0
ਆ ਪ				
	3.1	金属	的塑性变形	
		3.1.1	金属塑性变形的实质 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		3.1.2	塑性变形对组织和性能的影响	
		3.1.3	回复与再结晶	
		3.1.4	金属的热加工	
		3.1.5	金属的锻造性	
	3.2	自由領	段····································	57
		3.2.1	自由锻工序	8
		3.2.2	自由锻工艺规程的制定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59
		3.2.3	自由锻锻件的结构工艺性	0'
	3.3	模锻	······································	2
		3.3.1	锤上模锻 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
		3.3.2	压力机上模锻······7	8'
		3.3.3	胎模锻8	32
	3.4	板料	仲压	3
		3.4.1	分离工序 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34
		3.4.2	成形工序 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37
		3.4.3	冲模	0
	3.5	近净月	成形压力加工9)2
		3.5.1	精密模锻 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)2
		3.5.2	零件挤压 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)3
		3.5.3	零件轧制······9)4
		3.5.4	超塑性成形)6
	3.6	快速	模具制造技术9)6
		3.6.1	用快速原型直接制造模具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)7
		3.6.2	用快速原型间接制造模具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	习题		考题 ····································	

第4章	焊接		100
4.1	熔焊		102
	4.1.1	焊接电弧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
	4.1.2	焊条·····	103
	4.1.3	焊接的接头 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	106
	4.1.4	焊接应力与变形 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108
	4.1.5	其他熔焊方法简介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111
4.2	压焊	与钎焊	117
	4.2.1	压焊	117
	4.2.2	钎焊	119
4.3	常用	金属材料的焊接	119
	4.3.1	金属材料的焊接性 ······	120
	4.3.2	碳钢的焊接	121
	4.3.3	合金钢的焊接	122
	4.3.4	铸铁的焊补 ·····	123
	4.3.5	非铁合金材料及其合金的焊接	124
4.4	焊接	结构设计	127
	4.4.1	焊接结构材料的选择·····	127
	4.4.2	焊接方法的选择 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128
	4.4.3	焊接接头的工艺设计 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	129
	4.4.4	焊缝位置的布置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	132
习是	返与思う かんしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	考题	135
第5章	切削加	加工 ······	138
5.1	切削	加工基础知识·····	138
	5.1.1	金属切削基本理论 ·····	138
	5.1.2	金属切削过程及主要物理现象	148
	5.1.3	金属切削机床的基本知识	162
5.2	典型	表面加工分析	173
	5.2.1	外圆表面的加工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	173
	5.2.2	内圆表面的加工 ·····	174
	5.2.3	平面的加工 ·····	175
	5.2.4	成形面的加工·····	176
	5.2.5	螺纹表面的加工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	178
	5.2.6	齿轮齿形的加工 ·····	180
5.3	机械	加工工艺基础	183
	5.3.1	机械加工工艺的基本知识	183
	5.3.2	零件机械加工工艺的制定	194
	5.3.3	典型零件的加工工艺过程·····	204

	5.3.4	工艺过程的生产效率和经济性 · · · · · · 216
5.4	4 零件:	结构工艺性221
	5.4.1	概述 · · · · · 221
	5.4.2	零件结构的切削加工工艺性 · · · · · · 223
	5.4.3	零件结构的装配工艺性 · · · · · 232
习	题与思え	考题 ·······235
参考文	献	

第1章 绪 论

本章知识要点

(1) 本课程的主要研究内容有哪些?
(2) 机械制造过程可分为热加工、冷加工, 其具体内涵及工艺方法是什么?


探索思考

分析材料成形工艺(热加工: 铸造、压力加工、焊接; 冷加工: 切削加工) 在机械制造中的作用。 分析材料成形工艺(热加工:铸造、压力加工、焊接:冷加工:切削加工)在机械制

本课程的研究内容 1.1

"金属工艺学"课程是研究金属材料成形和零件加工方法的综合性技术基础课程,是现代 工程材料和装备制造学科领域的重要组成部分,是高等工科教育的重要内容,是完成素质教 育和应用基础型特色名校人才培养目标的重要课程。"金属工艺学"在专业培养目标中的定位 是专业必修的基础课程,主要讲授各种材料成形方法本身的规律性及其在机械制造中的应用 和相互联系、金属零件加工工艺过程和结构工艺性、常用金属材料的性能对加工工艺的影响、 以及工艺方法的综合比较等。

"金属工艺学"课程的目标是通过课程学习,使学生了解材料成形工艺(热加工:铸造、 压力加工、焊接:冷加工:切削加工)在机械制造中的作用,能综合运用已学过的知识进行材 料成形方法和加工方法的选择。"金属工艺学"课程是学生进入专业领域学习的"先导"课 程,内容涉及机器制造的主要环节:毛坯生产(包括铸造、压力加工以及焊接等)和零件加工, 为机械类专业建立机器制造相关知识与技能的基础平台。课程主线与主要研究内容如图 1-1 所示。

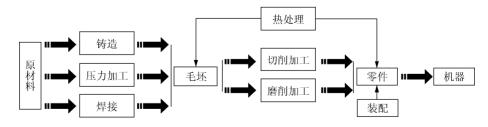

"金属工艺学"课程主线与主要研究内容

大部分机械零件由于形状复杂或者加工精度和表面质量要求较高,难以采用单一的方法 直接生产,通常先用铸造、压力加工或焊接方法制成毛坯,再经过切削加工方法制成所需的 零件。此外,为了易于进行切削加工和改善零件的某些性能,中间常需穿插不同的热处理工艺。最终将制成的各种零件经过装配、检验成为成品(机器)。

现代工业应用的机器设备,无论是航空航天、武器装备,还是机电产品,大多是由金属零件装配而成的。将金属材料或毛坯加工成合格的零件,再由零件装配成满足装配精度和使用要求的机器是机器设备的基本生产过程。

机械制造过程是指产品从原材料经加工后获得预定的形状和组织性能的过程,由于成形过程的不同,可分为热加工、冷加工。热加工是采用物理、化学等方法使材料转移、去除、结合或改性,从而高效、低耗、少无余量地制造优质半成品或精密零部件的加工方法,包括铸造、压力加工、焊接、热处理与表面处理等技术。冷加工是指原材料经去除加工获得预定形状与表面质量,传统的加工方法有切削加工、磨削加工等技术。热加工的重点是获得优质高效成形与改性的基础理论和相应装备的关键技术,以及进行质量控制和工艺模拟等方面的研究。冷加工方面侧重于超高速、超精密方面的切削、磨削基础理论及关键技术的研究。

制造工艺主要包括热处理与表面改性、铸造、压力加工、焊接、切削、磨削等技术领域。 热处理是充分发挥金属材料潜力、实现机械产品使用性能的重要途径,热处理可以使材料或零件获得设计所要求的理想强度、韧性、抗疲劳、耐磨等综合力学性能及使用性能,从而保证零件的质量和可靠性。表面改性是利用激光、电子束、离子注入、化学气相沉积、物理气相沉积和化学电化学转化等特种物理化学手段,通过改变构件表面化学成分及分布,达到改善构件力学性能或其他物理化学性能的材料加工工艺。热处理与表面改性技术为用户提供热处理工艺、表面改性、材料热处理、典型零件热处理、装备及工艺材料、标准等方面的基础理论及关键技术。

铸造是熔炼金属、制造铸型,并将熔融金属在重力、压力、离心力、电磁力等外力场的作用下充满铸型,凝固后获得一定形状与性能铸件的生产过程,是生产金属零件和毛坯的主要形式之一,其实质是液态金属逐步冷却凝固而成形,也称金属液态成形。这种方法能够制成形状复杂,特别是具有复杂内腔的毛坯,而且铸件的大小几乎不受限制,质量可从几克到数百吨,壁厚可由 0.3mm 到 1m。铸造常用的原材料来源广泛,价格低廉,所以铸件的成本也较低。因此,铸造在机器制造业中应用极为广泛。铸件质量在一般机器中占总质量的 40%~80%,但其制造成本只占机器总成本的 25%~30%。铸造生产也存在不足,液态成形给铸造带来某些缺点,铸造组织疏松、晶粒粗大,内部易产生缩孔、缩松、气孔等缺陷。因此,铸件的力学性能,特别是冲击韧性,比同样材料的锻件力学性能低;铸造工序多,且难以精确控制,使得铸件质量不够稳定,铸件的废品率较高;劳动强度比较大。

随着铸造技术的发展,铸造工艺的不足之处正不断得到克服。各种铸造新工艺及铸造机械化、自动化使铸件的质量、成品率提高,工人的劳动强度降低,劳动条件改善;某些新研制的铸造金属使铸件的力学性能大为提高。精密铸造工艺使铸件的尺寸精度及表面质量提高,成为"少切削、无切削工艺"的重要方法之一。

压力加工是利用外力使金属坯料产生塑性变形,从而获得具有一定形状、尺寸和力学性能的原材料、毛坯或零件的加工方法,又称金属塑性加工。

凡具有一定塑性的金属,如钢和大多数非铁合金材料及其合金等,均可在热态或冷态下进行压力加工。常用的压力加工方法有锻造、冲压、挤压、轧制和拉拔等。

锻造是指金属坯料在砧铁间或锻模模膛内受冲击力或压力而变形的加工方法。

冲压是指金属板料在冲模间受压产生分离或变形的加工方法。

挤压是指金属坏料从挤压模的模孔中挤出而变形的加工方法。

轧制是指金属坏料通过一对回转轧辊间的空隙而受压变形的加工方法。

拉拔是指金属坯料从拉拔模的模孔中拉出而变形的加工方法。

焊接是一种永久性连接材料的工艺方法,是一种应用量大、应用面很广的共性工艺技术,焊接已经从一种传统的热加工技艺发展到集材料、冶金、结构、力学、电子等多门类科学为一体的工程工艺学科。焊接是在工业产品的制造过程中,将零件(或构件)连接起来最常采用的一种加工方法。据工业发达国家统计,每年仅需要进行焊接加工之后使用的钢材就占钢材总产量的 45%左右。我国也有 35%~45%的钢材要经过焊接才能变为工业的最终产品。焊接作为制造业的基础工艺与技术,为工业经济的发展作出了重要的贡献。

焊接方法的种类很多,通常按焊接过程的特点可分为三大类,即熔焊、压焊和钎焊。

熔焊:指焊接过程中,将焊件接头加热至熔化状态,不施加压力完成焊接的方法。熔焊的加热速度快,加热温度高,接头部位经历熔化和结晶的过程。熔焊适合于各种金属和合金的焊接加工。

压焊:指焊接过程中,必须对焊件施加压力(加热或不加热),以完成焊接的方法。压焊适合于各种金属材料和部分非金属材料的焊接加工。

钎焊:指采用熔点比母材低的金属材料作为钎料,焊接时加热到高于钎料熔点、低于母 材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方 法。在钎焊过程中,由于钎料的熔化与凝固会形成一个过渡连接层,所以钎焊不仅适合于同 种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。

切削加工、磨削加工是利用切削工具和工件做相对运动,从毛坯上切去多余部分材料,以获得所需几何形状、尺寸精度和表面粗糙度的零件的加工过程。在现代机械制造中,除少数零件采用精密铸造、精密锻造以及粉末冶金和工程塑料压制等方法直接获得外,绝大多数的零件都要通过切削加工、磨削加工获得,以保证精度和表面粗糙度的要求。因此,切削加工、磨削加工在机械制造中占有十分重要的地位。切削加工、磨削加工在一般生产中占机械制造总工作量的40%~60%。切削加工、磨削加工的先进程度直接影响产品的质量和数量。

切削、磨削技术以高速、精密切削、磨削技术和装备为主,涉及材料、工艺、方法、设备、标准、安全等方面,既有基础理论研究,又有比较具体的切削、磨削方法和工艺参数。切削研究主要包括切削原理、工件材料、切削机床、切削刀具、切削工艺、切削技术新动态、典型先进切削技术、典型应用领域等方面。磨削研究主要包括磨削原理、磨料、磨具、磨削液及其有效注入、磨削工艺、砂轮修整、磨削表面质量及其完整性、磨削装备、相关标准和磨削技术新动态等方面。

1.2 制造技术的发展及对国民经济的贡献

1.2.1 制造的相关概念

1)制造

制造是人类所有经济活动的基石,是人类历史发展和文明进步的动力。制造是指人类按照市场需求,运用主观掌握的知识和技能,借助于手工或可以利用的客观物质工具,采用

有效的工艺方法和必要的能源,将原材料转化为最终物质产品并投放市场的全过程。

- (1) 狭义的定义。制造为机电产品的机械加工工艺过程。
- (2)广义的定义。国际生产工程科学院(CIRP)1990 年给制造的广义定义是:制造是涉及制造工业中产品设计、物料选择、生产计划、生产过程、质量保证、经营管理、市场销售和服务的一系列相关活动和工作的总称。

2)制造技术

制造技术指按照人们所需的目的,运用知识和技能,利用客观物资工具,将原材料物化为人类所需产品的工程技术,即使原材料成为产品而使用的一系列技术的总称。

3)制造过程

制造过程指产品设计、生产、使用、维修、报废、回收等的全过程,也称为产品生命周期。

4)制造业

制造业指将制造资源(物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等)利用制造技术,通过制造过程,转化为供人们使用或利用的工业品或生活消费品的行业。

5) 机械制造系统

机械制造系统是制造业的基本组成实体,由完成机械制造过程所涉及的硬件(物料、设备、工具、能源等)、软件(制造理论、工艺、技术、信息和管理等)和人员(技术人员、操作工人、管理人员等)组成,通过制造过程将制造资源(原材料、能源等)转变为产品(包括半成品)的有机整体。

机械制造系统的功能是将输入制造系统的资源(原材料、能源、信息、人力等)通过制造过程输出产品,其结构由硬件、软件和人员组成,并包括市场分析、产品策划、开发设计、生产组织准备、原材料准备及储存、毛坯制造、零件加工、机器装配、质量检验以及许多其他与之相关的各个环节的生产全过程。机械制造系统如图 1-2 所示,系统中的物料流、信息流和能量流之间是相互联系、互相影响的,是一个不可分割的整体。

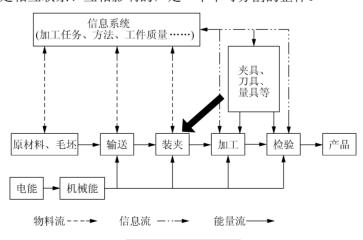


图 1-2 机械制造系统

根据考察研究的对象不同,一个工厂、一个车间、一条生产线,甚至一台机床,都可以 看作不同层次的机械制造系统。包括一台机床的机械制造系统是单级制造系统,包括多台机 床的机械制造系统是多级制造系统。

1.2.2 制造业发展的历程

19世纪末 20 世纪初,蒸汽机的发明,自动机床、自动线的相继问世,以及产品部件化、部件标准化和科学管理思想的提出,掀起了制造业革命的新浪潮。20 世纪中期,电力电子技术和计算机技术的迅猛发展及其在制造领域所产生的强大的辐射效应,更是极大地促进了制造模式的演变和产品设计与制造工艺的紧密结合,也推动了制造系统的发展和管理方式的变革。同时,制造技术的新发展也为现代制造科学的形成创造了条件。回顾制造技术的发展,从蒸汽机出现到今天,制造技术主要经历了三个发展阶段。

1)用机器代替手工,从作坊形成工厂

18世纪末,蒸汽机和工具机的发明标志着制造业已完成从手工生产到机器加工生产方式的转变。20世纪初,各种金属切削加工工艺方法陆续形成,近代制造技术已成体系。但是机器(包括汽车)的生产方式是作坊式的单件生产。它产生于英国,在19世纪先后传到法国、德国和美国,并在美国首先形成了小型的机械工厂,使这些国家的经济得到了发展,国力大大增强。

2) 从单件生产方式发展成大量生产方式

推动这种根本变革的是两位美国人:泰勒和福特。泰勒首先提出了以劳动分工和计件工资制为基础的科学管理,成为制造工程科学的奠基人。福特首先推行所有零件都按照一定的公差要求来加工(零件互换技术),1913年建立了具有划时代意义的汽车装配生产线,实现了以刚性自动化为特征的大量生产方式,它对社会结构、劳动分工、教育制度和经济发展,都产生了重大的影响。20世纪50年代发展到了顶峰,产生了工业技术的革命和创新,传统制造业及其大工业体系也随之建立和逐渐成熟,近代传统制造工业技术体系形成,其特点是以机械一电力技术为核心的各类技术相互连接和依存的制造工业技术体系。

3) 由单一性到个性化与多样化的发展趋势

随着电子、信息等高新技术的不断发展,市场需求个性化与多样化,现代制造技术发展 向精密化、柔性化、网络化、虚拟化、智能化、绿色集成化、全球化的方向发展。现代制造 技术的发展趋势大致有以下九个方面。

- (1)信息技术、管理技术与工艺技术紧密结合,现代制造生产模式会获得不断发展。
- (2)设计技术与手段更现代化。
- (3)成形及制造技术精密化,制造过程实现低能耗。
- (4)新型特种加工方法形成。
- (5) 开发新一代超精密、超高速制造装备。
- (6)加工工艺由技艺发展为工程科学。
- (7) 实施无污染绿色制造。
- (8)制造业中广泛应用虚拟现实技术。
- (9)制造以人为本。

1.2.3 制造业对国民经济发展的贡献

国民经济中任何行业的发展,必须依靠机械制造业的支持并提供装备;在国民经济生产力构成中,制造技术的作用占 60%以上。美国认为社会财富的来源中机械制造业占 68%;当 今制造科学、信息科学、材料科学、生物科学等四大支柱科学相互依存,但后三种科学必须

依靠制造科学才能形成产业和创造社会物质财富。而制造科学的发展也必须依靠信息科学、 材料科学和生物科学的发展,机械制造业是任何其他高新技术实现工业价值的最佳集合点。 例如,快速原型成形机、虚拟轴机床、智能结构与系统等,已经远远超出了纯机械的范畴, 而是集机械、电子、控制、计算机、材料等众多技术于一体的现代机械设备,并且体现了人 文科学和个性化发展的内涵。

1) 国外制造业的发展及其启示

大部分经济发达国家把制造业作为本国的经济支柱,十分重视制造业的发展,并且根据不同时期科技和经济的发展,不断摆正制造业在国民经济中的地位,不断调整制造业的发展战略和政策方针。为保证制造业工程研究的世界一流水平和世界一流制造业的地位,近年来,美国政府、大学研究所、公司企业等采取了一系列战略性措施,其中最重要的就是鼓励和支持大学及科研单位的科学技术向工业界的转化。为此,成立了国家制造工程中心(ERC)、工业大学合作研究中心(IVCRC)、制造技术中心(MTC)等,从而为确立美国在制造业的优势奠定了基础。日本经过过去几十年的努力,已经成为制造业的"世界巨人"。就金属切削机床而言,其产值几乎占全球产值的 30%。日本制造业一直以来特别重视数控机床和数控技术的推广,近年来其数控机床占其机床总产量的 70%以上,这主要得益于日本政府和工业界不断主动地采用新的制造技术。德国制造业的特长是革新与质量,德国企业能够根据用户的特殊需要,以市场能够接受的价格在最短的时间内向市场提供高质量的产品,这是通过生产过程的合理化而实现的。他们认为,产品的竞争力不是单纯通过降低成本,而更主要的是通过在今天和未来始终保持技术领先来实现的。想要保持一个国家在制造业的优势地位,依靠科技进步促进科研成果的转化是基本方针,注重先进制造技术的开拓和推广是根本途径,良好的组织结构和现代的管理思想是有力的组织保证。

2) 我国制造业的发展及其在国民经济中的地位

2017 年中国 827122 亿元的 GDP 里面,制造业占 242707 亿元,是中国经济的第一大产业,也是维系着中国发展的命脉产业,占中国经济的比例为 29.34%。十大产业里面,产值排在第二位的是批发和零售业,产值只有 77744 亿元,只占国民经济的 9.4%,只有制造业产值的 32%。

2017年我国工业机器人产量达到13万台,同比增长68.80%,占全球工业机器人产量的1/3,但一个国家的工业强不强,还是要看自主品牌。机器人最为核心的三个零部件(减速机、伺服电机、控制器)我国仍然大部分依赖进口,2016年发布的《机器人产业发展规划(2016—2020年)》,对这三大零部件国产化的要求是,到2020年在六轴及以上的工业机器人中批量应用,市场占有率突破50%。

中国制造业规模已达世界第四位,仅次于美国、日本和德国。但制造业大而不强,中国是制造大国而不是制造强国。我们大量出口低价钢材而进口高附加值的合金钢; 机床也是出口廉价的简单机床, 而进口昂贵的数控和精密机床。中国很多机械产品价廉质低, 突出的例子, 如钻头, 价格是国外的 1/10, 而寿命也是国外的 1/10。在世界企业的 500 强中, 中国的制造业仅有两家。

改革开放以来,我国社会生产力得到极大解放,制造业发展也迎来了千载难逢的历史机遇。经过 40 年不懈努力,我国已经成为世界制造业第一大国。但也要清醒地看到,我国制造业水平与世界制造强国相比仍有很大差距,主要表现在大部分企业缺乏关键核心技术,行业

关键共性技术薄弱,基础材料、基础工艺和基础数据库等尚处于较低水平。高水平高质量的产品,如精密和数控机床、大型飞机、汽车、精密仪器、精密微电子设备,还需要大量进口,一些重要精密尖端产品自己还不能生产,受制于外国。

目前,我国大部分制造企业仍采用传统生产模式,以智能制造和柔性生产为代表的新生产模式尚未普及,我国制造企业面临着转变生产模式的巨大挑战。另外,企业管理理念较落后,发展方式有待转变。长期以来,我国制造企业遵循的是粗放式、外延式的发展方式和盲目追求扩大企业规模、追求产量的发展路径。在这种理念影响下,企业不太注重自主研发与发展方式转变,造成企业发展质量和效益偏低,高耗能、高污染问题比较突出。虽然近年来我国大力实施节能减排、加快转变发展方式、积极推动绿色发展,单位产品的能耗和污染排放显著下降,但相关指标同发达国家相比依然偏高,更新企业管理理念和转变企业发展方式非常紧迫。

在工业化过程当中,"中国制造""中国加工"走向了世界,从而为中国的经济带来了持续高速的增长。但相对于美国可以向全世界出售其先进的技术、先进的设备和先进的创意,中国的制造业目前还未达到先进性水平。马克思当年说,资本家(现在的话就是企业家)率先创新是因为他能够获得超额利润。一个企业是这样,一个国家也是这样,所以,中国必须创新。如果不创新,就依然是粗放型的中国制造,依然只是中国加工,这意味着技术是别人的,我们依然是在一个极端基础层面的加工产业,而且用的是我们的原料、资源和环境,这样发展下去是非常被动的。所以转变经济发展方式的关键或者核心应该是提升我们的自主创新能力。从"中国制造"走向"中国创造"是转变经济发展方式中必须解决的问题。重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人,突破高精度减速器、高性能控制器、伺服电机、精密测量、高端液压元件等核心零部件和关键应用软件,推进高档数控机床、智能加工中心研发与产业化。建设具有自主知识产权的自动化生产线、数字化车间、智能化工厂。积极发展医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人和特种机器人。大力发展增材制造、绿色制造、微纳制造、再制造等先进技术和工艺,提升现代计量综合测试水平。

3) 中国制造工业存在的问题

- (1)机械工业产品落后,国外已是新的机电一体化产品,并且产品不断更新,而我国生产的往往是老的产品,产品更新慢,而且很多高水平高质量的产品还不能制造。
- (2)未完全掌握产品核心技术,引进的机电产品很多使用外国的专利(很多还是外国品牌),核心技术没有自己的知识产权,不仅要交专利费,并且不能修改和改进。
- (3) 机床装备数量虽多,但构成比落后。2014年,发达国家在机床的数控化率平均在70%以上,产值数控化率平均在80%以上,而我国的这两个指标分别为38.7%和61.5%,机床装备的整体数控化率偏低,构成比落后。
- (4)制造技术工艺落后,加工精度低,工作效率和生产效率低。生产周期长,新产品试制 周期长,流动资金占用多。
- (5)管理落后,非生产人员比例大。以机床工业为例,1996年我国机床工业员工共36.9万人,工业结构调整后,现今约20万人,仍居世界第一(美国5.8万人,德国7万人,日本4万人),机床工业员工人数虽多,但机床产量、产值、质量均远远落后于美国、日本、德国等发达国家。据统计,我国机械制造业的人均产值仅为美国的1/25,日本的1/26。
 - (6)研究费用及人力投入少,技术创新少。

4) 中国制造工业的发展方向

现在世界制造工业竞争极为激烈,当前我们的任务是尽快努力,使中国早日从制造大国变成一个真正的制造强国。为此必须做到如下几点。

- (1) 研制并发展先进的高水平的产品、机电一体化的新产品。
- (2)使用先进的制造技术,近年来制造技术发展迅速,大量新技术被应用到制造业中,先进制造技术发展极为迅速,必须提高加工产品质量,提高加工效率。
 - (3) 采用先进的管理技术。
 - (4) 从思想上重视技术创新,掌握核心技术。

近年来机械工业技术水平提高迅速,竞争激烈。我们面临的形势是严峻的,急需积极努力,加速发展先进制造技术,提高我国机械制造工业的技术水平。只有提高机械工业技术水平,才有可能将我国从一个制造大国转变成一个制造强国。

1.3 制造业的变革及挑战

制造技术的发展是由社会、政治、经济等多方面因素决定的。纵观近两百年制造业的发展历程,影响其发展最主要的因素是技术的推动及市场的牵引。人类科学技术的每次革命,必然引起制造技术的不断发展,也推动了制造业的发展。另外,随着人类的不断进步,人类的需求不断产生变化,因而从另一方面推动了制造业的不断发展,促进了制造技术的不断进步。

1.3.1 制造业的变革

近两百年来,在市场需求不断变化的驱动下,制造业的生产规模沿着"小批量→少品种大批量→多品种变批量"的方向发展;在科技高速发展的推动下,制造业的资源配置沿着"劳动密集→设备密集→信息密集→知识密集"的方向发展,与之相适应,制造技术的生产方式沿着"手工→机械化→单机自动化→刚性流水自动化→柔性自动化→智能自动化"的方向发展。

20 世纪以来,信息技术、生物技术、新材料技术、能源与环境技术、航空航天技术和海洋开发技术这六大科学技术的迅猛发展与广泛应用,引发了整个世界制造业的巨大变革。与此同时,经济全球化趋势正不断加强,各个领域的技术交流、经贸交流日益扩大。这些进步、变革与发展,使当代制造业的生态环境、产业结构与发展模式等都发生了深刻变化。

1.3.2 制造业面临的挑战

科学发展观对制造业提出了新的要求,我国制造业正面临着新的发展机遇与挑战。

1)制造业面临的是全球多样化、个性化的需求

进入 21 世纪,全球市场需求的多样化趋势更加明显,制造业面临全球多样化、个性化需求的挑战。目前,我国制造业正面临个性化、多样化需求和标准产品大量需求并存的局面。市场和国情要求我们一方面努力满足用户个性化需求,主动推进生产方式向小批量多品种发展;另一方面继续通过大规模生产方式,高效低成本地生产物美价廉的标准产品,满足国内外市场的需要。

2)制造业面临的是全球市场的竞争与合作

21世纪,世界制造业的全球市场竞争与合作将在三个层面展开:一是发达国家制造企业

之间,围绕高端产品、尖端技术研发,以及全球市场战略布局的竞争与合作;二是制造业产业上下游产业之间,如开发设计与生产之间、生产与营销之间、零部件与整机之间、品牌厂商与外包加工企业之间展开的产业链的全球合作,以及供应商、营销商之间的全球竞争与合作;三是世界主要制造中心,即各个产业生态圈或区域之间的竞争与合作。在这个全球市场竞争与合作的系统中,成员之间有着共生、共荣、竞争、合作等复杂的关系。以往那种企业之间的对抗性竞争被协同竞争所取代,用户、供应商、研发中心、制造商、经销商和服务商等具有互补性的企业间紧密合作,利益共享,风险共担,相互依赖,共同发展。彼此间通过竞争优选,不断降低成本、提高效率。产业链中的企业既合作又竞争,专业化、柔性化生产相统一,制造质量更高,制造成本更低,应变能力更强。

3)信息与网络技术引起了产品制造过程和制造业的革命

信息这一要素正迅速成为现代制造系统的主导因素,并对制造业产生根本性的影响。从某种意义上来说,现代制造业也是信息产业,它加工、处理信息,将制造信息录制、物化在原材料和毛坯上,使之转化为产品。现代制造业尤其对于高科技、深加工企业,其主要投入已不再是材料和能源,而是信息和知识;其所创造的社会财富实际上也是某种形式的信息,即产品信息和制造信息。未来的产品是基于机械电子一体化的信息和智能产品,未来的制造技术将向数字化、智能化、网络化方向发展,信息技术将贯穿整个制造业。

4) 物理、化学、生命科学与技术的新进展,为制造技术提供了前所未有的新材料与新工艺

近半个世纪以来,性能多样的金属材料、先进陶瓷、功能晶体、碳素材料以及复合材料相继问世,至今世界上的结构与功能材料已有几十万种,并继续以每年大约 5%的速度递增。激光技术、光刻技术、纳米技术、超精密加工技术、表面工程技术、在线检测技术、生物制造技术、仿生制造技术等新的工艺手段层出不穷,改变了制造业的面貌。新材料的应用改变了传统的机械制造、设计和工艺领域,纳米材料、智能材料、梯度材料、新型陶瓷材料、新型高分子聚合物、表面涂层及自修复材料等的应用对力学性能、功能以及设计方法、标准、数据等都将产生巨大的影响,力学性能将进一步优化,机械寿命将大幅度延长。

5) 节能节材产品与制造工艺

21 世纪的制造业要求在产品的设计、制造和使用过程中减少所需要的材料投入量与能源消耗量,尽可能通过短缺资源的代用、可再生或易于再生资源(如太阳能和可再生生物资源)以及二次能源的利用,提高资源利用率。通过资源、原材料的节约和合理利用,使原材料中的所有组分通过生产过程尽可能地转化为产品和副产品,从而消除废料的产生,减少环境污染。改革制造工艺,开发新的工艺技术,采用能够使资源和能源利用率高、原材料转化率高、污染物产生量少的新工艺,减少制造过程中资源浪费和污染物的产生,使中间废弃物能够回收再利用、最终废弃物可以分解处理,最大限度地实现少废或无废生产。

6) 可再生循环制造

可持续发展的制造业应是可再生循环的。要求在产品的设计和制造过程中采用回收再生与复用技术,尽可能减少制造产品的用材种类,选用可回收、可分解材料,形成"资源一产品—再生资源"的闭环流程。可再生循环的制造过程主要应用拆卸技术和循环再利用技术。

1.4 制造技术给制造业带来的变革

1) 常规制造工艺的优化

常规制造工艺优化的方向是高效化、精密化、清洁化、灵活化,以形成优质、高效、低 耗、清洁、灵活制造技术为主要目标,通过改善工艺条件、优化工艺参数来实现。

2) 非传统加工方法的发展

由于产品更新换代的要求,常规工艺在某些方面(场合)已不能满足要求,同时高新技术的发展及其产业化的要求,使非传统加工方法的发展成为必然。新能源的引入、新型材料的应用、产品特殊功能的要求等都促进了新型加工方法的形成与发展,如激光加工技术、电磁加工技术、超塑加工技术及复合加工技术等。

3)专业、学科间的界限逐渐淡化、消失

在制造技术内部,冷热加工之间,加工过程、检测过程、物流过程、装配过程以及设计、 材料应用、加工制造之间,其界限均逐渐淡化,逐步走向一体化。

4) 工艺设计由经验判断走向定量分析

应用计算机技术和模拟技术来确定工艺规范,优化工艺方案,预测加工过程中可能产生的缺陷及防止措施,控制和保证加工件的质量,使工艺设计由经验判断走向定量分析,加工工艺由技艺发展为工程科学。

5) 信息技术、管理技术与工艺技术紧密结合

微电子、计算机、自动化技术与传统工艺及设备相结合,形成多项制造自动化单元技术,经局部或系统集成后,形成了从单元技术到复合技术、从刚性到柔性、从简单到复杂等不同档次的自动化制造技术系统,使传统工艺产生显著、本质的变化,极大地提高了生产效率及产品的质量。

管理技术与制造工艺进一步结合,要求在采用先进工艺方法的同时,不断调整组织结构和管理模式,探索新型生产组织方式,以提高先进工艺方法的使用效果和企业的竞争力。

1.5 金属工艺技术的发展趋势

1) 采用模拟技术, 优化工艺设计

成形、改性与加工是机械制造工艺的主要工序,是将原材料(主要是金属材料)制造加工成毛坯或零部件的过程。这些工艺过程特别是热加工过程是极其复杂的高温、动态、瞬时过程,其间发生一系列复杂的物理、化学、冶金变化,这些变化不仅不能直接观察,间接测试也十分困难,因而多年来,热加工工艺设计只能凭"经验"。近年来,应用计算机技术及现代测试技术形成的热加工工艺模拟及优化设计技术风靡全球,成为热加工各个学科最为热门的研究热点和 21 世纪的技术前沿。

应用模拟技术,可以虚拟显示材料热加工(铸造、锻压、焊接、热处理、注塑等)的工艺过程,预测工艺结果(组织性能质量),并通过不同参数比较以优化工艺设计,确保大件一次制造成功,确保成批件一次试模成功。